

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### LINIA49-F-M-3000 WHITE

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для линейных светильников. Выполнен в белом цвете.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания основного или дополнительного освещения.
- Встраивается в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 26 мм.



26 мм



Встраиваемый




Белый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>055396</b>
Модель	<b>LINIA49-F-M-3000 WHITE</b>
Цвет	 <b>белый</b>
Покрытие	<b>порошковая окраска</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>3000×46×35 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>26 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>37 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

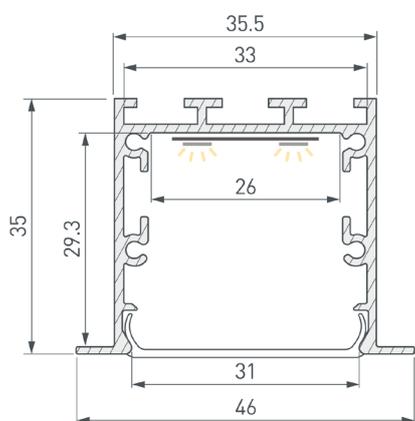


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на пружинный держатель  
Необходимые компоненты:

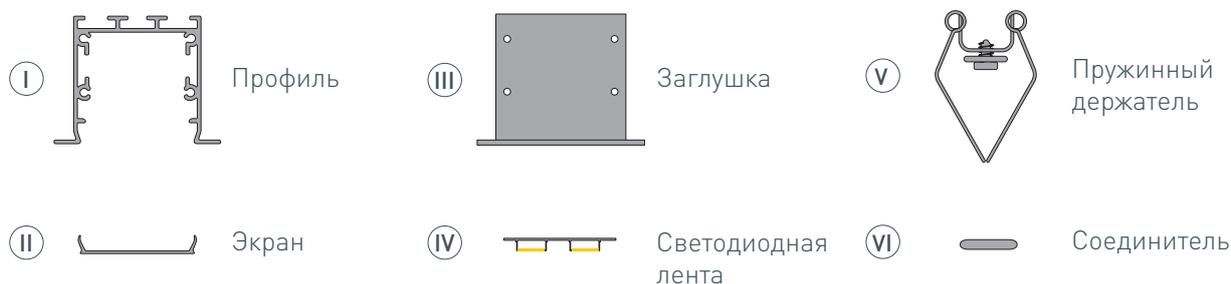

- 1** / Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку. Подготовьте на поверхности паз для установки. Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты.


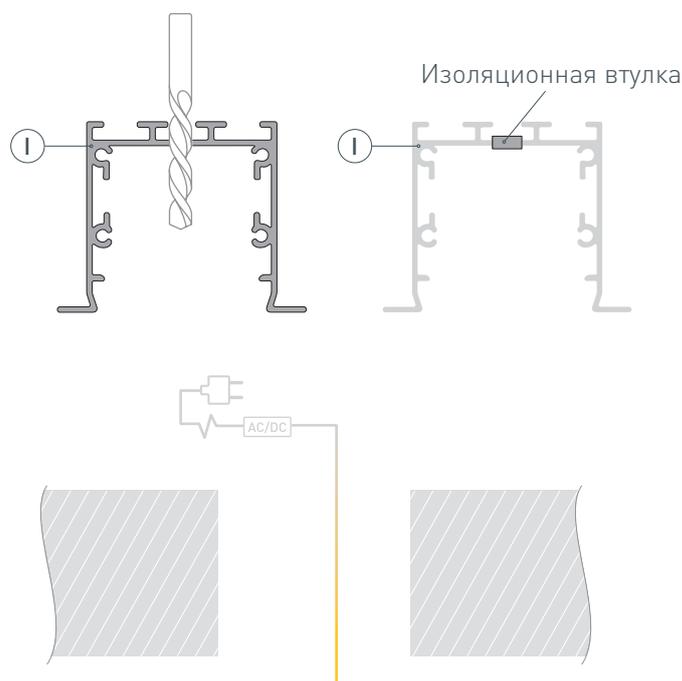


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** в профиль **I**. При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями\* **VI**. Установите на профиль **I** заглушки **III**.

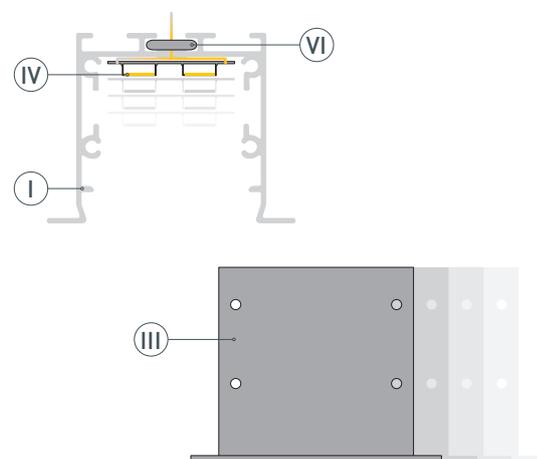

\* При установке соединителей на боковые стенки профиля необходимо закручивать винты с минимальным усилием, до первого ощущения сопротивления.


- 3 / Вставьте монтажные пластины из комплекта пружинного держателя (V) в паз профиля (I). Отведите пружины держателей (V) вверх и зафиксируйте пружинные держатели (V) на пластинах с помощью шурупов.

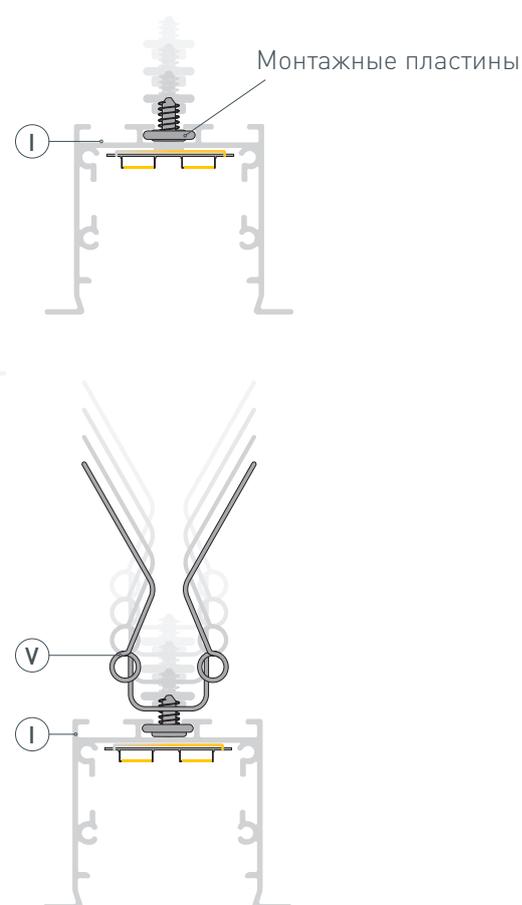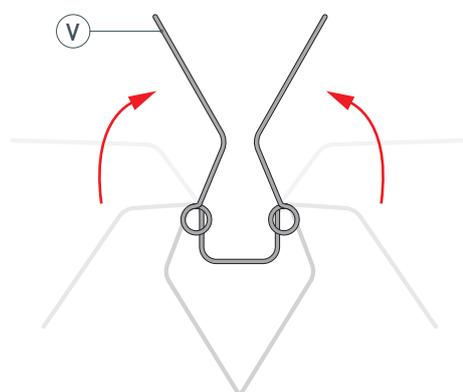

- 4 / Проведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле (I). Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

**ВНИМАНИЕ!** Для исключения вероятности изменения конструктива профиля в процессе монтажа **перед установкой профиля в паз обязательно установите на профиль (I) экран (II).**

Поднимите пружины держателей (V) вверх и вставьте профиль (I) в подготовленный паз, зафиксируйте профиль (I) в пазу, опустив пружины держателей (V), как показано на рисунке.

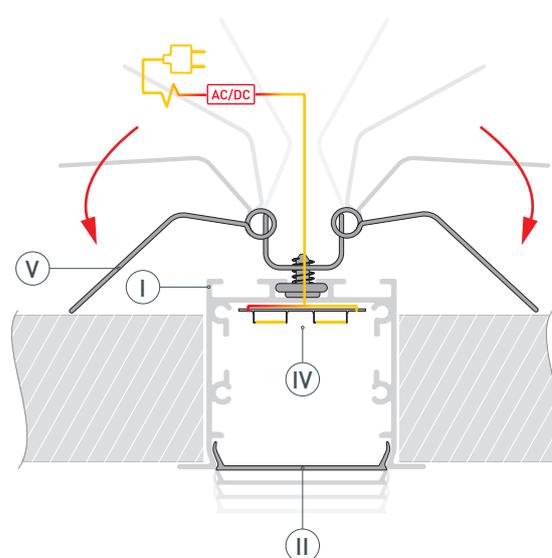

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**041752**  
W33-S-2000 OPAL

Экран




**041830**  
W33-S-2500 OPAL

Экран



**041831**  
W33-S-3000 OPAL

Заглушка

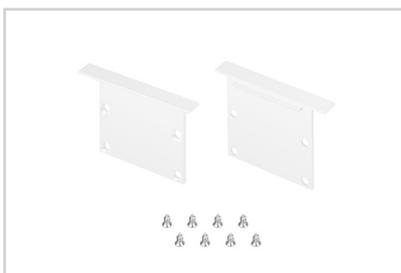


**041882**  
LINIA49-F-S WHITE глухая

Держатель



**019352**  
SL-LINIA49-F

Держатель

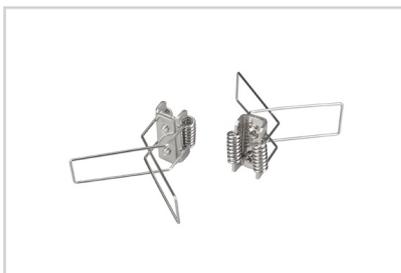


**042126**  
Пружинный LINIA49-F-S

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Соединитель

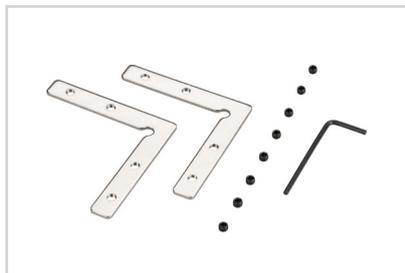


**031807**  
SL-COMFORT-2542-90 Set

Соединитель

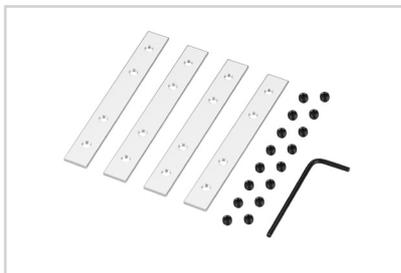

**042549**  
LINE-S-180 Set

Соединитель

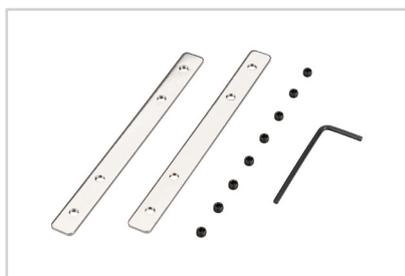

**031806**  
SL-COMFORT-2542-180 Set

Соединитель



**042564**  
LINE-S-90 Set